

中国经济导报 中国发展网 聂金秀 鲁利韦 记者罗勉

近日，广东省应急管理厅开展全省矿山企业明查暗访行动，发现部分企业安全生产方面仍存在不少隐患和问题。目前，两家涉事企业均已移交属地应急管理部门督促整改、跟踪督办。在地下矿山，配电箱周围没有栅栏和警示牌，存在触电危险，矿井部分工作面通风不畅；在采石场，部分台阶顺层脱落甚至坍塌……

梅州市梅县金雁铜业公司玉水硫铜矿：配电箱周围没有栅栏和警示牌

当天上午，明查暗访组来到位于梅州市梅县区的金雁铜业公司玉水硫铜矿。玉水硫铜矿为地下矿山，目前主要在井下-130米和井下-190米的工作面进行作业。

明查暗访组乘坐斜井运输车首先来到井下-28米工作面，路过一个配电箱硐室时，专家停下来对企业安全生产负责人说：“这个配电箱是供电用的，但是你们并没有在周围安装栅栏和警示牌，如果有人不小心碰到触电了，就会有生命危险。”

明查暗访组抵达井下-130米工作面后，刚好遇到矿工下班。跟随负责人行走，走到某个地段时，发现原本一直有的风消失了，顿时感觉到十分闷热，在负责人打开一扇风门后才凉快起来。专家与负责人交流后得知：当这个风门打开时，井下-190米工作面就没风；关上这个风门后，井下-190米工作面有风，这里就没风了。

“你们的技术管理部门要认真组织研究，解决好矿井通风系统的问题。另外，我们看到掘进工作面局扇风筒存在漏风现象，这个问题要及时整改。”明查暗访组指出。掘进工作面局扇风筒有部分已经破损。

随后经过一条巷道时，里面一片漆黑，地上堆放着一批水管。负责人介绍这是一条废弃巷道。“废弃的巷道应该安装栅栏和悬挂警示牌，以免有人误入发生意外。”明查暗访组告诫负责人。

目前，明查暗访组已把问题总结反馈至梅县区应急管理局，让梅州市应急管理局进行督办。

梅州市兴宁东安石场：山壁现10米裂缝部分台阶道路坍塌

当天下午，明查暗访组来到位于兴宁市的东安石场，看到采石场上黄土满目，山上除了最顶端有树外，其他基本上是经过开采后裸露的赤黄色的山体。偌大的采石场里，明查暗访组仅在山谷的路面上看见接连竖立着“严禁违章指挥”和“边坡危险，严禁逗留”两个警示牌，且并不显眼。

明查暗访组发现，在东北边的山上，最上端的山壁有一条约10米的纵向裂缝，而在从上往下数的第3层台阶有一部分道路已经坍塌，上山受阻。据介绍，这个裂缝是地质构造原生生成的，而坍塌则是因为地处风化层或断层带，施工中可能使用了过量的炸药，岩体受到破坏失衡，再加上不规范的台阶施工，这些因素综合起来导致了坍塌。“这些属于生产过程中出现的问题，企业在现场安全检查中要及时发现，采取措施消除安全隐患。”明查暗访组指出。

此外，专家还发现采石场东部的台阶较高，对照带来的开采现状图，计算出台阶有19米高，已经不符合开采台阶不能超过15米高的设计要求。台阶坡面上有不少松动的浮石。“浮石一般是风化作用或者爆破震动产生的碎石，如果下大雨，受雨水冲击，它就会离开坡面滚下来，这也会对人员产生威胁。”专家解释道。

目前，明查暗访组已将问题总结反馈至兴宁市应急管理局，并要求梅州市应急管理局进行督办。